

# Seat Ibiza (KJ) - Untypisches Lenkverhalten | HELLA

**Seat**

**Ibiza (KJ)**

**Baujahr: 31.01.2017-13.07.2017**

**Fahrgestellnummer: ...000324 - ...029443**

## **Untypisches Lenkverhalten**

### **Irritationen im Lenksystem**

Wird die oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine unzureichende Befestigung der Lenksäule sein.

In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass die Verschraubung der Lenksäule (siehe Bild) mit einem nicht den Vorgaben entsprechenden Anzugsdrehmoment montiert wurde.

Dies kann zu Unstimmigkeiten im Lenkverhalten führen.

Abhilfe:

Das Fahrzeug umgehend in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Hier wird der Anzugsdrehmoment der Schraube geprüft und ggf. mit dem vom Hersteller vorgegebenen korrektem Anzugsdrehmoment (20Nm + 180°) befestigt.

Die Aktion wird mit einem Aufkleber und der Beschriftung "45N7" im Bereich der Reserveradmulde dokumentiert.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

