



Suzuki Across - Warnmeldung Hybridsystem

Datenblatt	
Hersteller	Suzuki
Fahrzeugmodell	Across
Motor	Alle Modelle mit Hybridantrieb
Baujahr	2020
Symptom	Warnmeldung Hybridsystem

Wichtiger Sicherheitshinweis

Warnmeldung "Fehler Hybridsystem" Fehlercode P1CCC

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einer Warnmeldung im Zusammenhang mit dem Hybridsystem kommen. Im Kombiinstrument erscheint die Fehlermeldung: "Störung im Bordnetz, Spannungswandler". Das System fordert zum Stillstand des Fahrzeugs auf. Im Fehlerspeicher ist dann oftmals der Code P1CCC abgelegt (mangelhafte Masseverbindung).

Ursache hierfür können ungeeignete Befestigungsschrauben des DC/DC-Wandlers sein. Diese führen zu hohen Übergangswiderständen mit entsprechenden Fehlermeldungen.


Um Abhilfe zu schaffen, sollten die 4 Schrauben (A) gegen eine modifizierte Variante (T9011-908C9-200) ausgetauscht werden.

Achten Sie dabei auf festen Sitz und Korrosionsspuren.

HINWEISE

Achtung Hochpannung:

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden dürfen. Die Reparatur-, Wartungs- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten!

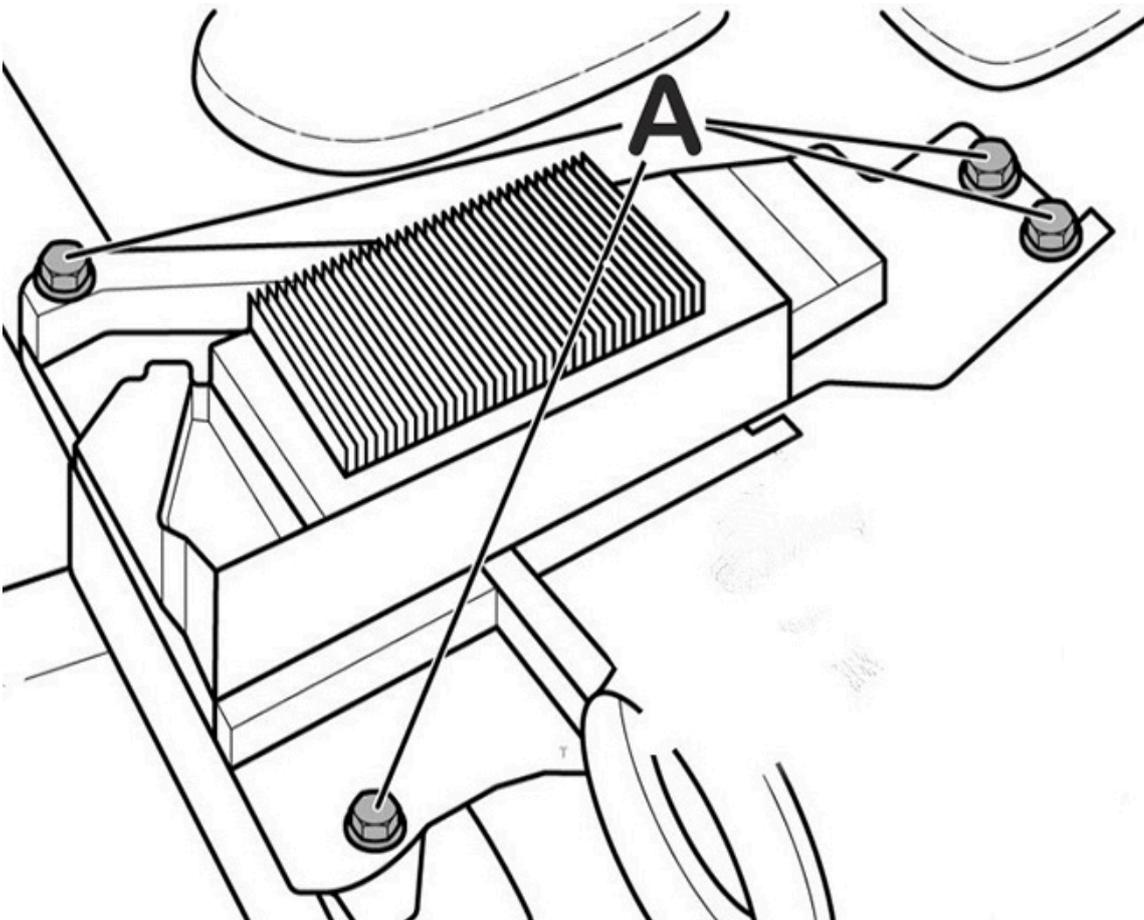

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.