

Suzuki Swift - Aufleuchten der Motorkontrolleuchte | HELLA

Suzuki

Swift (SG)

Alle Modelle von Baujahr 2006-2010

Aufleuchten der Motorkontrolleuchte

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so könnte das AGR-Ventil die Ursache dafür sein. Des Weiteren kann der Fehlercode P0400 (Abgasrückführungssystem, Durchlauf Fehlfunktion festgestellt) im Fehlerspeicher abgelegt sein. Verkokungen und andere Ablagerungen verursachen ein Verklemmen des Ventils. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- AGR Ventil ausbauen und mit geeigneten Mitteln gründlich reinigen.
- Bei starken Verschmutzungen sollte auch der Abgaskrümmer demontiert und gereinigt werden.
- Nach der Reinigung die ausgebauten Teile wieder mit neuen Dichtungen montieren.
- Anschließend eine Systemprüfung durchführen.
- Fehlerspeicher löschen.