



# Toyota Yaris - Geräusche im Bereich des Kühlsystems

Datenblatt	
Hersteller	Toyota
Fahrzeugmodell	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Baujahr	bis 2017
Symptom	Geräusche Kühlsystem

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Geräusche bei 3200-3500 Umdrehungen

Bei o.g. Fahrzeugen kann es bei einer Motordrehzahl von 3200-3500 1/min zu ungewöhnlichen Geräuschen im Bereich des Kühlsystems kommen.

Als Erstes sollte der Kühlmittelstand geprüft werden. Ist ausreichend Kühlmittel im System, kommt als Ursache für die Geräuschbildung ein fehlerhaftes Kühlmittelthermostat in Betracht. Dieses sollte gegen eine geänderte Variante (9091603153) ersetzt werden. Im Anschluss muss das Kühlsystem nach Fahrzeugherstellervorgabe neu befüllt und entlüftet werden.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.