

Volkswagen Golf V Plus - ABS/ESP Warnleuchte leuchtet | HELLA

Volkswagen

Modell: Golf V Plus

Motor Code: BLF

Baujahr: 2005-2009

ABS/ESP Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: 1435

Bremsdrucksensor 1G201

Wir oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache der Bremsflüssigkeitsdrucksensor sein.

Der Drucksensor erfasst den Bremsdruck im Hydrauliksystem und gibt den Wert an das Steuergerät weiter. Ein Fehler in der Signalauswertung führt zu einem Fehlereintrag im Steuergerät. Da eine Messung direkt am Sensor nicht möglich ist, überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Parameter. Der Sollwert sollte bei nicht betätigter Bremse 0 bar betragen. Bei abweichenden Werten (Bild)ist der Sensor zu erneuern.



Reparaturhinweis

Der Drucksensor ist in der ABS- Hydraulikeinheit integriert.

Seitens des Fahrzeugherstellers wird ein Reparatur-Kit für die ABS-Hydraulikeinheit angeboten.

Hinweis

Diese Information kann auch auf andere Modelle mit baugleichen ABS- Systemen angewandt werden.