



# Volkswagen T6 - Zischende Geräusche aus dem Motorraum

Datenblatt	
Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Transporter T6 (SF/SG)
Motor	2,0 TDI (CAAC/CXFA/CXHA)
Baujahr	2015 - 2019
Symptom	Zischende Geräusche aus dem Motorraum

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Zischendes Geräusch beim Beschleunigen

Bei o.g. Fahrzeugen können in der Beschleunigungsphase zischende Geräusche aus dem Motorraum auftreten. Ein Leistungsverlust ist oftmals nicht wahrnehmbar und auch die Motorkontrolllampe ist aus.

Als Ursache kommen defekte oder lose Schläuche bzw. Schlauchverbindungen im Bereich des Ladeluftkühlers in Betracht ([Bild 1](#)).

Darüber hinaus besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Ladeluftkühler selbst beschädigt ist. Oftmals ist die Ursache durch eine optische Prüfung ersichtlich. Ölspurens auf der Oberfläche ([Bild 2](#)) weisen auf einen Riss hin, welcher die zuvor genannten Geräuschen hervorruft.

Um Abhilfe zu schaffen, muss der Ladeluftkühler erneuert werden.



<p>Bild 1: Ladeluftkühler</p>



<p>Bild 2: Ölspuren am Ladeluftkühler</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.