



# Volkswagen Transporter T6 - Kühlmittelverlust

Datenblatt	
Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Transporter T6
Motor	Alle mit 2,0 Liter Dieselmotor
Baujahr	2015 - 2019
Symptom	Kühlmittelverlust

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Kühlmittel-Kontrolllampe leuchtet auf und/oder erhöhte Kühlmitteltemperatur

Wenn es bei o.g. Fahrzeugen dazu kommt das die Kühlmittel-Kontrolllampe aufleuchtet oder/und die Motortemperatur erhöht ist, sollte das Kühlsystem hinsichtlich einer Undichtigkeit überprüft werden.

Insbesondere dem Thermostatgehäuse ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Hier kommt als Fehlerursache der O-Ring in Betracht.

Liegt hier eine Leckage vor, sollte das Thermostatgehäuse ausgebaut und der O-Ring (06B12119B) erneuert werden. Achten Sie vor dem Zusammenbau darauf das die Auflageflächen gründlich gereinigt werden. Im Anschluss muss das Kühlsystem nach Hersteller-Vorgabe aufgefüllt und entlüftet werden.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und

Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.