

Volvo V70 - Motorkontrolllampe leuchtet auf | HELLA

Volvo

V70 (BW)

Baujahr: 2007 - 2015

Motor: 2,0 Diesel

Leistungsverlust / Pfeifgeräusche /

Motorkontrolllampe leuchtet auf

Sollte bei o.g. Fahrzeugen ein Leistungsverlust bestehen, kommt als Ursache ein nicht ausreichend befestigter Schlauch am Ladeluftkühler in Betracht.

Pfeifgeräusche in der Beschleunigungsphase und gleichzeitiger Leistungsverlust des Motors sind oftmals ein Indiz für Defekte oder Fehler im Bereich des Ladeluftkühlers. So sollten grundsätzlich alle Schlauch-verbindungen auf festen Sitz geprüft werden. In diesem Fall kann ein loser Schlauch am Auslass des Ladeluftkühlers für die Probleme verantwortlich sein.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Schlauch abgebaut und die Auflageflächen gereinigt werden. Danach ist ein Butylkautschuk-Streifen von ca. 15 cm Länge am Auslassstutzen des Ladeluftkühlers aufzukleben. Der Schlauch kann jetzt wieder aufgesetzt und mit einer neuen Schelle befestigt werden. Schlauch abschließend auf festen Sitz prüfen und eine Probefahrt durchführen.