

Volvo V70 - Radioempfangsstörungen | HELLA

Volvo

Volvo V70

2. Generation: 2000 bis 2007

Radioempfangsstörungen

Radioempfangsstörungen durch Störungen der Kraftstoffpumpeneinheit

Werden bei diesen Fahrzeugen Radioempfangsstörungen im AM-Wellenbereich bemängelt, kommt als mögliche Fehlerursache die Kraftstoffpumpeneinheit in Betracht.

- Ursache von Signalstörungen durch die Kraftstoffpumpeneinheit prüfen.

Als Abstellmaßnahme bietet der Fahrzeughersteller in diesem Fall den Entstörring (ET-Nr. 30739380) an.

Montagehinweis:

- Den Mehrfachstecker des Kraftstoffpumpen-Kabelbaums unter dem Rücksitz (rechts) freilegen.
- Den Kabelbaum-Mehrfachstecker (6-polig) von der Befestigungsplatte abbauen.
- Das Kabel am Steckplatz 6 (gelbes Kabel) in der Buchse des Kabelbaum-Mehrfachsteckers abklemmen (geeignetes Spezialwerkzeug verwenden).
- Kabelbaum-Isolierung (ca. 140 mm) entfernen.
- Das gelbe Kabel dreimal um den Entstörring wickeln.
- Anschließend das gelbe Kabel wieder an den Steckplatz 6 im Buchsenteil des Kabelbaum-Mehrfachsteckers anschließen.
- Kabelbaum wieder korrekt isolieren und den Stecker des Kabelbaum-Mehrfachsteckers anschließen.