

# VW CC - Geräusche bei Lenkbewegung | HELLA

VW

CC

**Baujahr: 2011 - 2017**

## Geräusche bei Lenkbewegung

In diesem Reparaturfall bemängelt der Kunde ein schleifendes Geräusch im Bereich der Lenksäule bei Betätigung/Drehung des Lenkrads.

Wird oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine nicht ausreichende Schmierung der Schleifkontakte für den Fahrerairbag an der Lenksäule sein.

Reparaturhinweis:

-Den Fahrerairbag ausbauen (Vorsicht: Arbeiten an und mit Airbags dürfen nur von Sach-/ fachkundigen Mitarbeitern durchgeführt werden).

-Die Schleifkontakte für den Airbag an der Lenksäule mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Spezial-Gleitmittel (G 052 172 M2) einfetten.

-Den Fahrerairbag wieder einbauen.

Im Anschluss sollten eine Probefahrt zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme sowie eine Fehlercode-Abfrage mit einem geeigneten Diagnosegerät erfolgen.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!