

VW Golf 6 Plus - Schlechtes Beschleunigungsverhalten | HELLA

VW Golf 6 Plus

Alle Modelle

Baujahr 2010-2014

Schlechtes Beschleunigungsverhalten

Motorkontrollleuchte brennt

Fehlercodes: P0225, P1630, P2122

Wird oben genannter Mangel im Zusammenhang mit den dargestellten Fehlercodes festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine fehlerhafte Steckverbindung am Fahrpedalgeber sein.


In diesem Fall empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

- Kabelbaumseitigen Stecker am Fahrpedalsensor abziehen, auf lose oder defekte Einzelstecker überprüfen. Defekte Bauteile instandsetzen oder erneuern
- Fahrpedalgeber auf einwandfreie Funktion prüfen. Dazu Signalverlauf im Diagnosegerät oder Oszilloskop darstellen und auswerten
- Fehlerspeichereinträge löschen und Probefahrt durchführen

Hinweis!

In diesem Zusammenhang können zusätzlich weitere Fehlercodes im Steuergerät abgelegt sein:

P0226, P0227, P0228, P1631, P1632, P1633, P1634, P1639, P2123, P2127, P2128, P2135, oder P2138.

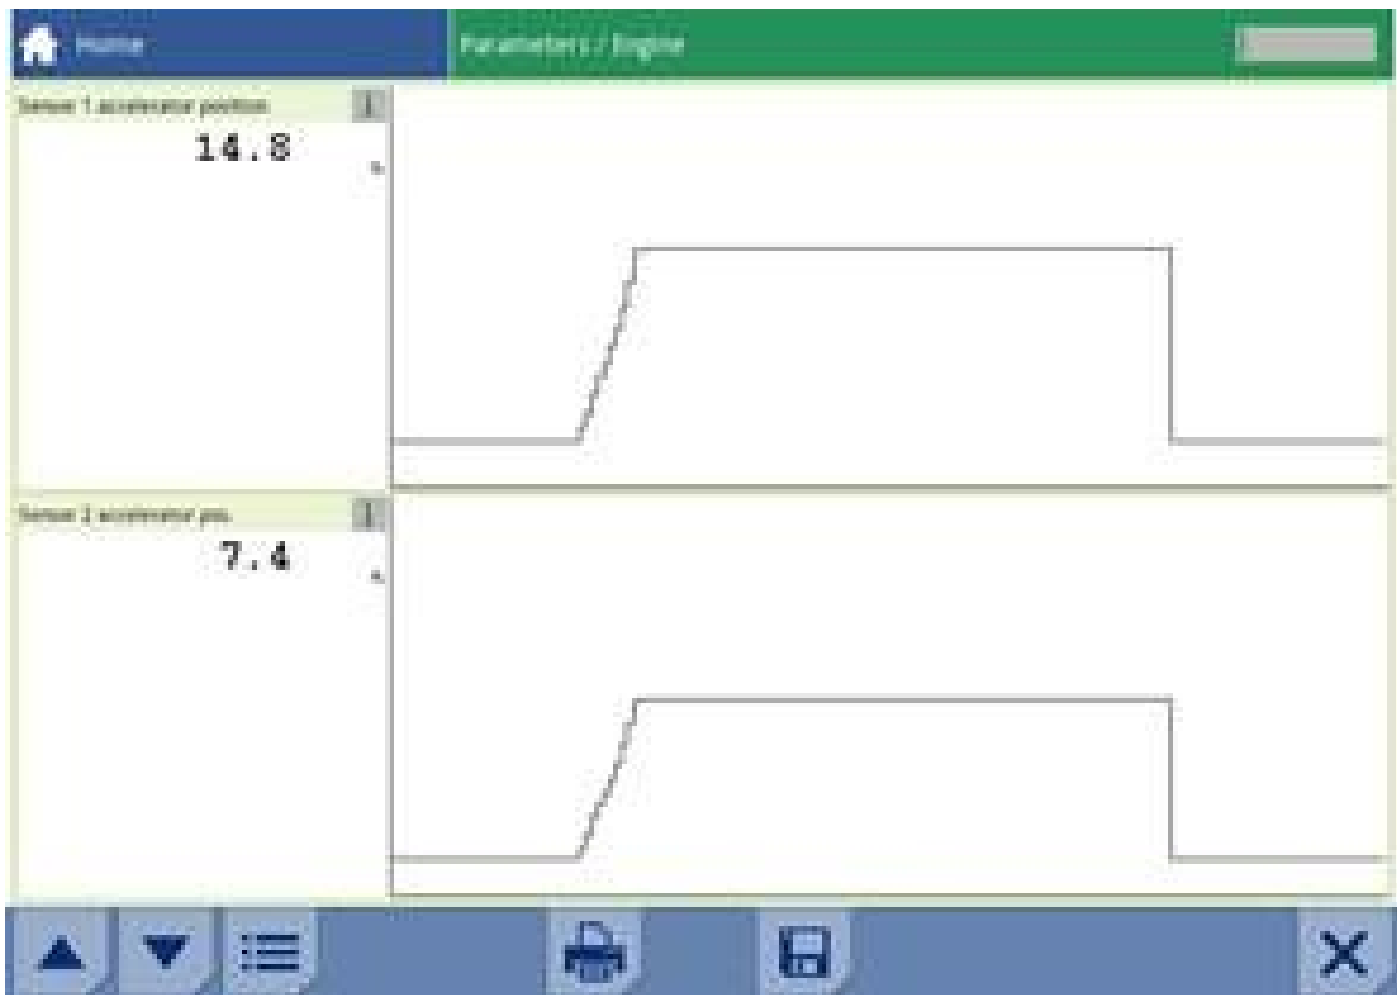

Beispiel: Parameter-Darstellung im Diagnosegerät mega macs 66. Fehlerfreier Signalverlauf nach Betätigung des Fahrpedalgebers