

VW T5 - Heckscheibenwischer mit Funktionsstörungen | HELLA

VW

T5, Transporter

Baujahr: ab 2003

Alle Modelle mit Heckflügeltüren.

Heckscheibenwischer mit Funktionsstörungen.

Bei einigen der oben genannten Fahrzeuge kann es, durch einen Defekt in einem der Heckscheibenwischer-Motoren, zu verschiedenen Störungen kommen. Dies betrifft sowohl die Heckscheibenwischerfunktion als auch die Frontscheibenwischerfunktion. Teilweise wischen die Heckscheibenwischer permanent und/ oder reagieren nicht auf die verschiedenen Stellungen des Lenkstocksalters.

Fehlercodes sind im Steuergerät nicht zwangsläufig abgelegt.

Defekte am Heckscheibenwischermotor können durch Wassereintritt über die Scheibenwischerwelle verursacht werden. Starke Oxidation bzw. Feuchtigkeit im Inneren kann zu „Elektromigration“ bzw. Dauer-Plus führen.

In diesem Fall, können die Scheibenwischermotoren im Heck als Verursacher im 1ten Schritt abgeklemmt werden, so dass (z.B. bis zur Montage der Ersatzmotoren) vorerst wenigstens die Funktion der Frontscheibenwischer gewährleistet ist.

In diesem Fall muss/müssen der/die Heckscheibenwischer-Motor/en ersetzt werden.