



VW T6 - Unrunder Motorlauf

Datenblatt

| | |
|----------------|--------------------|
| Hersteller | Volkswagen |
| Fahrzeugmodell | Transporter T6 |
| Motor | 2,0 TDI |
| Baujahr | 2016 - 2019 |
| Symptom | Unrunder Motorlauf |

Wichtiger Sicherheitshinweis

Motorlauf unrund: Motorkontrollleuchte oder Vorglühkontrolllampe leuchtet

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zu einem unrunder Motorlauf kommen. Dabei leuchtet die Motorkontrolllampe oder/und die Vorglühkontrolllampe auf. Im Fehlerspeicher kann der Fehlercodes P0191 abgelegt sein.

Um Abhilfe zu schaffen, sollten alle systemrelevanten elektrischen und mechanischen Bauteile, einschließlich der Spannungsversorgung, geprüft werden.

Wird hierbei kein Fehler festgestellt, kommt als Ursache der Drucksensor der Kraftstoffverteilerleiste in Betracht (Bild).

Nach dem Erneuern des Sensors sollte der Fehlerspeicher gelöscht und eine Probefahrt durchgeführt werden.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.