

VW Tiguan - Gebläse ohne Funktion | HELLA

VW

Tiguan (5N)

Baujahr: ab 2007

Gebläse ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann das Innenraum-Gebläse bei niedrigen Außentemperaturen und gleichzeitig feuchter Witterung einfrieren.

Wenn Feuchtigkeit (Wasser, Schnee) über die Außenluft bis zum Gebläse vordringt, kann dies zu Störungen im Lüftungssystem führen. Die Feuchtigkeit gefriert bei längerem Fahrzeugstillstand und blockiert somit den Gebläsemotor, bis er wieder „aufgetaut“ ist. Infolgedessen kann der Gebläseregler zerstört werden. Der Lüfter läuft dann nur noch mit maximaler Drehzahl.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Gebläse hinsichtlich Feuchtigkeitseintritt prüfen
- Gebläseregler prüfen, ggf. erneuern
- Feuchtigkeitseintritt beseitigen (seitens des Fahrzeugherstellers kommen modifizierte Komponenten zum Einsatz)