

VW Touareg - Unruhiges Fahrverhalten | HELLA

VW

Touareg

(7P5)

Motorcode: CNRB

Baujahr: 2013

Unruhiges Fahrverhalten

Elektrische Fehlfunktionen

Wird oben genannter Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein beschädigter Kabelstrang im Motorraum sein.


In diesem Fall kann es zum Kontakt zwischen Motorkabelbaum (Bild Pos.2) und Druckrohrgehäuse (Bild Pos.3) kommen.

Dies kann zu Beschädigungen am Kabelbaum (Bild Pos.2) führen und in der Folge die genannten Fehlfunktionen auslösen.

Zum Ausschluss anderer möglicher Störungsursachen sollten elektrische und mechanische Systemtests (nach Fahrzeugherstellervorgaben), sowie eine Fehlercodeabfrage mittels eines geeigneten Diagnosegeräts erfolgen.

Zunächst den beschädigten Kabelbaum (Bild Pos.2), nach Fahrzeughersteller Angaben, instand setzen bzw. erneuern.

Sind keine weiteren Fehlfunktionen festzustellen, kann ein Distanzring (Bild Pos.1) (OE Nr. N 107 162 01) als Schutz vor erneuter Beschädigungen montiert werden.

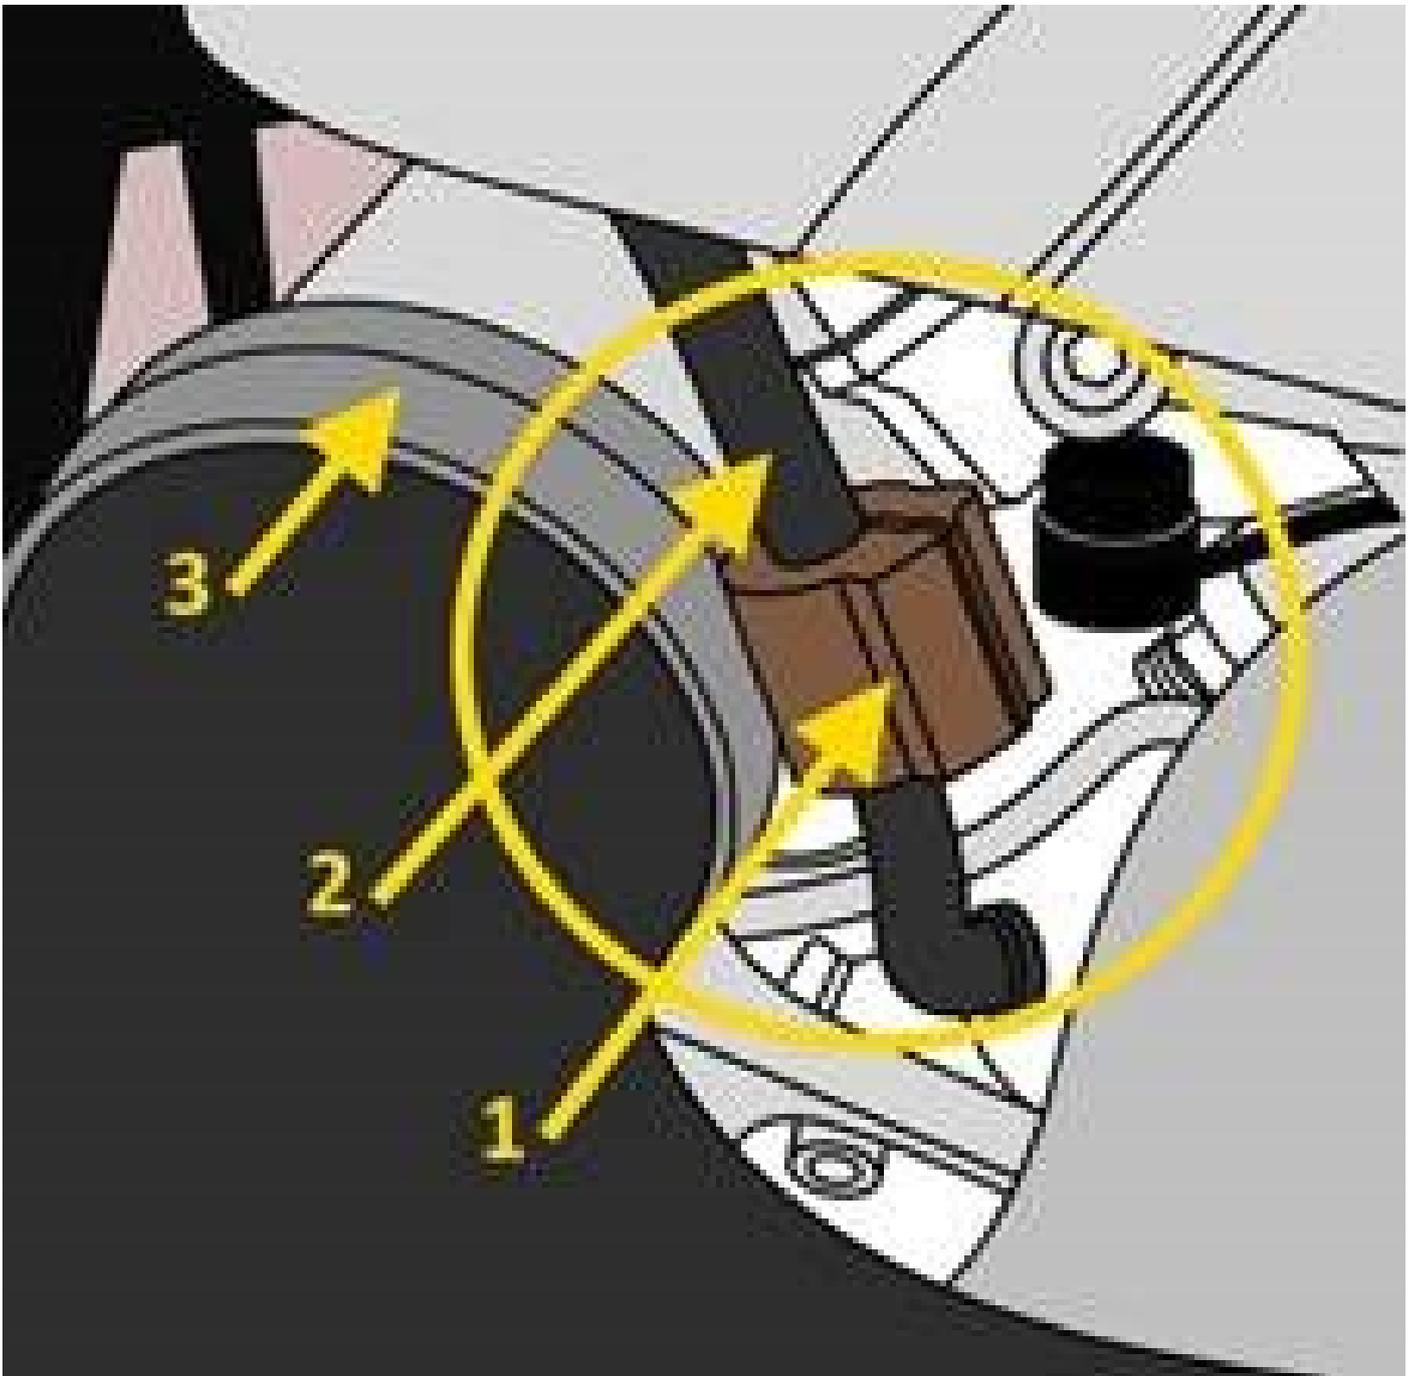

Im Anschluss sollten eine Probefahrt, sowie eine erneute Fehlercodeabfrage, zur Überprüfung der Reparaturmaßnahme erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!