

VW Touran - Bremslicht leuchtet bei eingeschalteter Zündung | HELLA

VW

Touran

Baujahr: 2003 bis 2006

Bremslicht leuchtet bei eingeschalteter Zündung.

Wird der oben genannte Fehler beanstandet und zusätzlich leuchten die Warnleuchten von ABS, EPC, ESP in der Armaturentafel auf, so könnte ein defekter Kupplungssensor (Kupplungspositionssensor) als Ursache in Betracht gezogen werden.

Im System ABS erscheint der Fehlercode 00526 gleichbedeutend „Bremslichtschalter unplausibles Signal“.

In diesem Fall ist zuerst der Bremslichtschalter auf Funktion zu prüfen. Ist am Bremslichtschalter kein Defekt festzustellen, ist die Sicherung Nr.7 im Sicherungskasten „Batterie“ im Motorraum zu überprüfen. Bei defekter Sicherung diese ersetzen. Sollte die Sicherung erneut ausfallen kann dieser Defekt zusätzlich auf den oben angegebenen Fehler im „Kupplungssensor“ hinweisen. Aufgrund der exponierten Lage und einer mangelhaften Gummikappe über dem Kupplungsgeberzylinder kann es hier zum Wassereintritt kommen. Dies kann den Ausfall des Hallsensors bzw. den Defekt der Sicherung verursachen. Der Hersteller bietet hierzu einen neuen Hallsensor mit verbesserter Abdichtung an.

Hinweis:

Die Sicherheitsfunktion, dass bei defekter Sicherung das Bremslicht leuchtet, ist eine VW-Besonderheit.