




Alfa Romeo 147

Fra produktionsår 2001 Alle modeller med benzinmotor (med undtagelse af GTA-versionen)

Motorkontrollampe lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være vand i tændspoleskakterne. Kommer der meget stænkvand ind i motorrummet f.eks. efter længere tids kørsel i regnvejr eller hvis bilen køres gennem en lavning med meget vand, kan det forekomme, at vand trænger ind under topstykkeafdækningen og løber ind i tændspoleskakterne fra cylinder 1 og 2 (se billede).

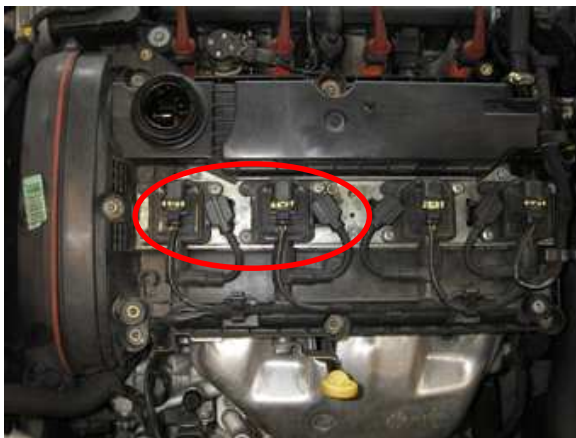

Stiger vandet op til tændrørsstikket, resulterer det i gnistoverslag og hermed tændingsfejl. I dette tilfælde skal tændrørsstikket og tændspolerne afmonteres og skakterne udblæses med trykluft.