



Alfa Romeo 159 Alle modeller

Servostyring støjer

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan luftlommer i styresystemet være årsagen. Støjen fremkommer ved kavitation (bobledannelse). De fremkommer især frem under koldstartfasen. Ved at anvende en speciel olie kan disse reklamationer som regel udbedres. I det tilfælde er fremgangsmåden således.

- Køretøjet køres op på en lift og hæves.
- Servopumpeolie drænes fra styringssystemet.
- På 1,9 JTD 16V og 3,2 JTS-motorer skal beholderen til servopumpeolie desuden udskiftes.
- Styringen drejes 5 gange mod venstre og højre indtil udvendigt stop/anslag.
- Styresystemet "spules" med nye olie (Tutela GI/R, ISO VG 22, foreskrevet af Alfa Romeo).
- Derefter påfyldes anlægget med den foreskrevne mængde.
- Til udluftning af anlægget startes motoren, og styringen drejes 5 gange mod venstre og højre indtil udvendigt stop/anslag.
- Om nødvendigt efterfyldes med hydraulikolie.
- Styresystemet testes for utætheder.