



Alfa Romeo Spider Modelår fra 2001 til 2003

Airbag-kontrollampen lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være selestrammernes stikforbindelser. Pga. øgede overgangsmotstande i selestrammerens multistik, kan det forårsage ovennævnte reklamation. Ændres siddepositionen belastes stikforbindelsen ved træk. Pga. en dårlig udlægning og manglende fastgørelse af ledningsnet, løsner stikforbindelse sig og den elektriske kontakt afbrydes.

Det der drejer sig om airbagsystemet, skal de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes.

Er dette tilfældet ved begge sæder, skal du gøre følgende:

- Slå tændingen fra.
- Tjek stikforbindelser (kontakter) for beskadigelser og reparer dem, om nødvendigt.
- Fastgør ledningsnet og multistik med kabelbindere på sædestel, så at stikforbindelsen ikke kan trækkes fra hinanden.
- Afslut med at slette fejlhukommelsen.

Bulletin