




Alfa Romeo Spider Med 2,0 l motor

Motoren arbejder uregelmæssigt og/eller fejltænder.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren arbejder uregelmæssigt og/eller fejltænder, kan årsagen være en beskadiget ledning til tændspolen. I så fald bliver spændingsforsyningsledningen til tændspolen klemt af plastafdækningen og beskadiget. Fejlen afhjælpes ved at reparere den beskadigede ledning. For at ledningen ikke skal blive beskadiget igen, skal ledningen føres således, at den ikke kan blive klemt igen. Eventuelt skal plastafdækningen afgrates.



Afdækning

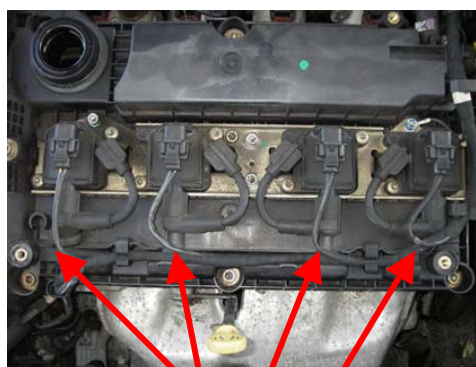

Spændingsforsyning



Beskadiget ledning