



Audi A4 – årgang 1994 til 2001

Fejl i bagklappens lås

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være trykknappens skumtætning (bagklaplås). Hvis skumtætningen trykker for lidt mod klappen, kommer der vand ind i gennemføringen til trykknappens ledningsføring.

På grund af den indtrængende fugt opstår der korrosion på trykknappstikkets kontakter. Følgerne er f.eks., at bagklappen låser op af sig selv, eller at bagklappen ikke kan åbnes med trykknappen. Hvis dette er tilfældet, skal der klæbes en ekstra tætning på den allerede eksisterende tætning. Denne kan fås hos producenten. Hermed øges trykket mod klappen, og samlingen bliver tæt.

Men først skal trykknappstikkets kontakter kontrolleres. Hvis kontakterne er korroderet, skal de udskiftes. Her anbefaler vi, at du bruger CWT-loddemuffer (Hella-best.-nr. 8KW 744 888-003). Også her kan du få et reparationsset fra producenten. Derudover skal også de 4 stk. ekspanderet gummi på grebslisten udskiftes. Efter reparationen skal det kontrolleres, at trykknappen fungerer fejlfrit.

Bulletin