



Audi

A4/A6 2.0; 3.0 fra produktionsår 2001

A4 1,8 T fra produktionsår 2001

**A6 1.8; 2.7 T fra produktionsår 1997;
1998**

A6 2.0 FSI fra produktionsår 2001

A6 4.2 fra produktionsår 1999

Dårlig motorgang

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt tændspole. Dette kommer til udtryk ved ujævn tomgang og ved acceleration.

I dette tilfælde skal fejlhukommelsen udlæses. De enkelte tændspolers lavspændingsværdier kan også vises med mange diagnosetestere via menupunktet „Måleværdier/Parametre”. Har du ikke en passende tester ved hånden, kan denne måling også gennemføres med et oszilloskop. Tilslut pin 1 og 15 med egnede prøvespidser fra stikkets bagside (træk ikke stikket ud) og start motoren. Nu skal displayet vise et firkantsignal. Svarer signalet til den nominelle værdi, skal tændspolen udskiftes.

Modificerede tændspoler blev brugt i:

A4/A6 2.0; 3.0 fra 18.11.2002

A4 1.8 Turbo fra 15.07.2002

A6 1.8; 2,7 Turbo fra 15.07.2002

A6 2.0 FSI fra 18.11.2002

A6 4.2 fra 2003

Bulletin



Afhængig af motorkode kan tændspolen med Hella-nr.: 5DA
749 475-171 til 1.8, 2.0 og 4.2 liters motorer fås via engros-
ledet.