



## **Audi A6 (4B)** **Audi A4 (8E)**

### **Kølerventilatorer fortsætter, når tændingen slås fra, bilens batteri er afladet.**


Hvis der for disse biler reklameres over, at kølerventilatorerne fortsætter, når tændingen er slået fra, og/eller at bilens batteri er afladet, kan en mulig årsag være strømforsyningsrelæet til motorstyringsenheden.

Som følge af det styrede kølerventilatorefterløb må ventilatorerne højst fortsætte i 12 minutter, efter at tændingen er slået fra. Stopper ventilatorerne ikke, skal strømforsyningsrelæets funktion kontrolleres, og relæet om nødvendigt skiftes ud. Desuden skal tilledningen til klemme 87 på motorstyringsrelæet i sikringsboksen kontrolleres for beskadigelser.

Strømforsyningsrelæet sidder i sikringsboksen i vandkassen.



Sikringsbox i vandkassen  
(Audi A6)

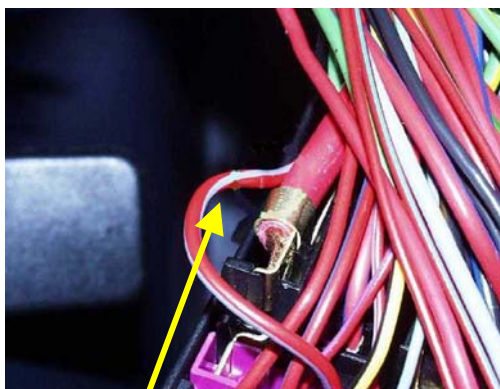

Tilledning til klemme 87  
(beskadiget sted)