



BMW 3'er (E36) Z3 med M43 1.8 l motor

Motorudsættere ved 5000 o/min

Problemet kan skyldes en forkert sammensat stikforbindelse (tacho-udgangssignal til styreenhed).

I så fald skal du gøre følgende:

- Tag bælgen af gearstangen.
- Stik langsomt hånden gennem åbningen i retning mod katastrofeblinkkontakten og føl dig frem, til du mærker en ledningsgruppe.
- Træk forsigtigt ledningsgruppen ud, til du ser 2 stik og 1 hunstik.
- Kablerne skal sættes sammen / omkobles på følgende måde:

Hunstik med brun/rød kabelfarve skal sættes sammen med stikket med sort/hvid kabelfarve.

Bulletin