



## **BMW E31, E32, E34, E36 Fejlfunktion i blinkanlæg**

### **Indtrængende fugt fremkalder defekt i sensor til havariblink**

Ved ovennævnte køretøjer kan følgende fejlfunktioner forekomme periodisk:

1. Havariblink lyser konstant efter aktivering af en blinkfunktion
2. Havariblink tænder af sig selv i ca. 10 sekunder
3. Dobbelt blinkfrekvens når blinkfunktion tændes
4. Blinkanlægget svigter totalt

Problemet skyldes kondensvand, som dannes på printplanden til havariblinkets sensor i forbindelse med hurtige temperaturskift, f.eks. når man om vinteren kører bilen ud af en varm garage. Fugten medfører kortslutninger mellem de elektroniske dele.

Ovenstående fejl kan dog også opstå af andre årsager, f.eks. en defekt sikring eller kabelafbrydelser.

Perifere enheder bør derfor undersøges, inden relæet udskiftes.

Reservedele: 4 DB 006 716 031  
4 DM 009 103 011 (til anhængerfunktion)

Disse relæer er særligt ufølsomme over for fugt.

**Bulletin**