



BMW E 39 op til 12/95 Nærlys flakker

Lygtejusteringen ændrer sig konstant ved lygteregulering i position 2.

Når lygtereguleringen drejes i position 2 (anslagsstop) med bilen lastet, kan det forekomme, at servomotorerne går i konstant aktivering. Årsagen er et forkert monteret potentiometer på lygtereguleringens printplade, som gør, at den udtagne spændingsværdi kortvarigt ændrer sig, hvorved servomotorerne aktiveres.

I så tilfælde skal lygtereguleringen udskiftes. Fra og med begyndelsen af december 95 er fejlen afhjulpet gennem en forbedret lygteregulering.



Bulletin