



## **BMW E 39 op til 05/96 Havariblink og kabinelys tænder af sig selv**

### **Centrallås katastrofekontakt udløses for tidligt**

Der kan forekomme følgende fejlmønstre:

1. Havariblink og kabinelys tænder sporadisk
2. Er bilen blevet låst indefra, låser dørene op af sig selv

Disse fejl kan opstå ved kørsel på ujævn vej eller ved oplåsning af motorhjælmen, hvis armen på A-søjlen preller for kraftigt tilbage. Kontakten er beregnet til at åbne dørene for redningsfolkene i tilfælde af kollision ved f.eks. ulykke. Fejlen indikerer, at kontakten er blevet monteret med en fordrejning på 180 grader. Dette bevirker en ændring i kontaktens følsomhed, hvorved nævnte fejl opstår. Derfor: Kontroller for korrekt position, og korriger om nødvendigt.

#### **Kontrol for korrekt position:**

- Tag A-søjlebeklædningen til venstre af
- Tag forsigtigt isoleringen af A-søjlen
- Kontroller kontaktens position på grundlag af markeringen. Pilene på kontakten skal pege op og kabelforbindelsen ned

#### **Korrigering af position:**

- Løsn fastgøringen, drej kontakten 180 grader, og fastgør den igen
- Genmonter delene i omvendt rækkefølge

Bulletin