




BMW **Alle modeller med M 42-motor**

Kortvarigt - manglende effekt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være gummibælgen mellem luftfilteret og luftmængdemåleren. Ved hurtige gearskift, høje motoromdrejningstal og høje udetemperaturer og motortemperaturer kan det ske, at gummibælgen trækker sig sammen på grund af et for kraftigt undertryk. Denne omstændighed og den dermed forbundne effektmangel bliver specielt mærkbar efter gearskiftene.

Producenten tilbyder derfor en ekspansionsring (se fig.), der sættes ind i den tredje fold i harmonikabælgen. Derved forhindres det, at bælgen trækker sig sammen.

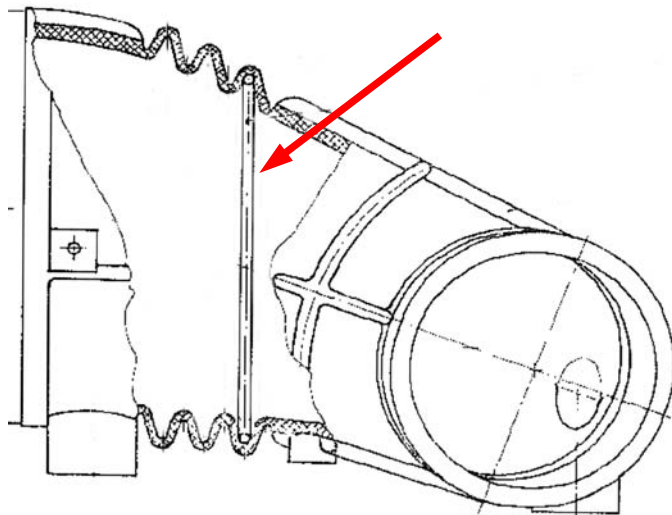

Bulletin