



Chrysler Voyager, alle modeller med benzinmotor fra 01.96 til 08.99

Defekt tempomat

Problemet kan stamme fra en snavset tilbageslagsventil. Denne ventil befinder sig i vakuumbeholderen til hastighedsreguleringsanlægget. Ved kørsel på stigninger falder den faktiske hastighed med ca. 8-11 km/t i forhold til den indstillede hastighed. I så fald skal vakuumbeholderen skiftes ud.

Gør således:

- Kobl batteriet helt af, og tag det ud.
- Træk vakuumledningen på vakuumbeholderen til hastighedsreguleringsanlægget ud.
- Slut en vakuumpumpe til den øverste ledningsstuds (grå) på vakuumbeholderen (se fig.).
- Etabler et undertryk i vakuumbeholderen på 680 mbar.
- Falder undertrykket med 68 mbar eller mere inden for 5 min., skal der indbygges en anden, modificeret vakuumbeholder.

