



## **Citroen Berlingo I og II Konstruktionsår fra 2005 til 2011 Alle modeller med multifunktions- styreenhed**

### **Kontrollamper lyser**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan fugtighed være årsagen. Øverst til højre på forruden (fastklæbning til karrosseriet) kan der forekomme utætheder. Der kommer således vand i forreste fodrum. Vandet trænger ind i hovedledningsgruppen (i nærheden af bagvæggen) i multifunktions-styreenheden, hvorved ovennævnte reklamation opstår. I så fald skal ruden tætnes. Desuden skal kabeltræet tørres og kontrolleres for mulige beskadigelser (korrosion). Kontroller derefter styreenhedens stikforbindelse og rens om nødvendigt. Hvis det ikke hjælper, skal styreenheden udskiftes.