



Citroen Saxo Produktionsår fra 1996 til 2003 Alle biler

Airbag-kontrollampen lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan en øget modstand i selstrammer-multistikket til SRS-systemet være årsagen. Disse stik befinder sig på undersiden af forsæderne. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Slå tændingen fra.
- Tag stelkbalet af batteriet, og vent 10 minutter, indtil kondensatorerne er afladet.
- Adskil multistikforbindelserne, og tag han- og hunstikkene af ledningerne.
- Afisolér ledningsenderne over en længde på 10 mm.
- Forbind ledningsenderne ved hjælp af fuldtisolerede stødforbindinger (Hella varenr.: 8KW 732 579-003).
- Træk ledningen korrekt igen, og gør den fast.
- Tilslut batteriet.
- Slet fejlhukommelsen.
- Kontrollér, om airbagadvarselampen er slukket.