



Daewoo Matiz (KLYA) Fremstillingsår: 2000 - 2001

Fejl på grund af defekt ledningsnet til motorstyreenheden

På de ovennævnte biler kan diverse fejl skyldes gennemslidt isolering på det ledningsnet, der fører fra motorstyreenheden til motorrummet. Ved reklamationer skal du først kontrollere ledningsnettet under AGR-ventilen.

I dette område kan ledningsnettet komme til at berøre skruen på et spændebånd og dermed blive slidt igennem. Hvis dette er tilfældet, skal ledningsnettet udskiftes og lægges sådan, at det ikke kan komme i kontakt med andre komponenter. For at opnå dette skal spændebåndet muligvis drejes.