



Daewoo Matiz (KLYA) Fremstillingsår: 1998 - 2000

Motoren tager dårligt mod gassen / motoren går i stå

På de ovennævnte biler kan et forkert lagt højspændings-tændkabel medføre, at motoren går i stå eller tager dårligt imod gassen.

Under eftersyn kan det ske, at højspændings-tændkablet sættes sådan på, at det rører ved gastrækkets styrerulle. På denne måde kan gastrækkets funktion blive forringet, eller også kan højspændingskablet blive beskadiget. Hvis der klages over ovenstående, skal tændkablet kontrolleres for beskadigelser og om nødvendigt udskiftes. Kablet skal lægges og fastgøres således, at det ikke kan røre ved gastrækkets styrerulle.