



Daewoo Nubira (J190) **Årgang: 1999-2001**

Fare for kortslutning på batterikablet

Det kan forekomme, at ledningsgruppen på batteriet gnaver ind mod spændebåndet til kølerslangen og herved forårsager kortslutning.

Ledningsgruppen skal undersøges for revner og indhak og om nødvendigt isoleres på ny. Ledningsgruppen skal udlægges og fikseres således, at den ikke kan komme i berøring med kølerens slangespændebånd. Det kan være nødvendigt at vride spændebåndet rundt.

Bulletin