



Fiat Ducato Produktionsår 04.2002 til 08.2006

**Alle biler med automatgear
Chassis-nr.: 7000007, 7000039,
7002182, 7003206, 7003237, 7006227,
7006888, 7009660, 7009672 og
7011920 til 7341167**

Problemer med automat- gearet/gearvalg går tungt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et korroderet multistik. På grund af indtrængende vand kan der opstå korrosion på benene i gearstyreenhedens multistik. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter stikket til gearstyreenheden (se fig. 1).
- Kontrollér stikkets ben for korrosion, og rens dem.
- Træk beskyttelsesmuffen bagud og af stikket (se fig. 2).
- Forsegl stikkets bagside med et egnet tætningsmiddel (f.eks. silikone) (se fig. 3).
- Lad tætningsmassen tørre eller hærde.
- Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.

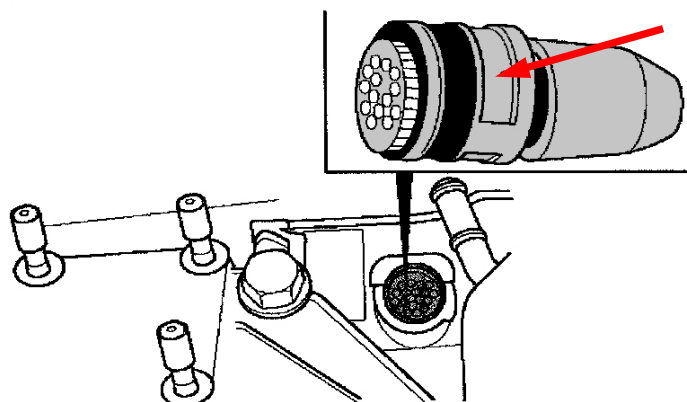


Fig.: 1

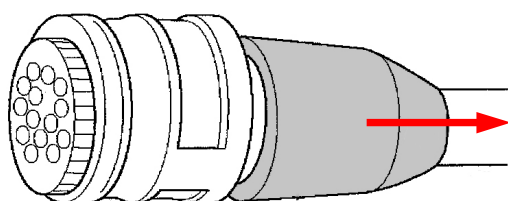


Fig.: 2

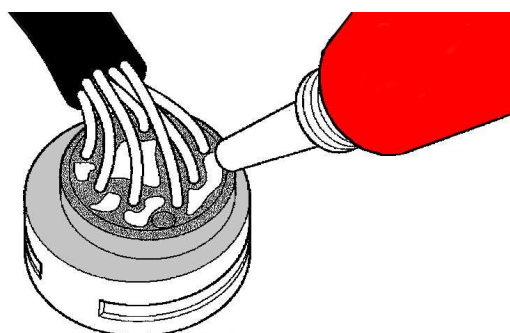


Fig.: 3