



Fiat Idea 1,4 I Produktionsår fra 2004 til 2006 Stelnr. fra 0005007 til 00065546 Alle biler med automatisk gearkasse

Defekt automatisk gearkasse, tungt at vælge gear

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være et utæt multistik. På grund af vand i multistikket til gearkassens ledningsnet kan ovennævnte fejl opstå. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Træk multistikket til gearkassens ledningsnet af.
- Træk gummimanchetten tilbage. Træk gummipakningerne til benene ud af stikket, og kontrollér benene for korrosion; rens dem i givet fald (se fig. 1).
- Tør stikket og benene.
- Tryk gummipakningerne til benene omhyggeligt ind i stikhuset igen.
- Fastgør gummimanchetten til stikhuset igen.
- Omvikl den tyndeste ende af manchetten med isolerbånd.
- Fiksér derefter manchetten med en kabelbinder i den tyndeste ende (se fig. 2).
- Fastgør multistikket igen, og kontrollér, at systemet fungerer fejlfrit.
- Fastgør multistikket med en kabelbinder, så eventuelle kontaktvanskeligheder (vibrationer) undgås (se fig. 3).

Bulletin

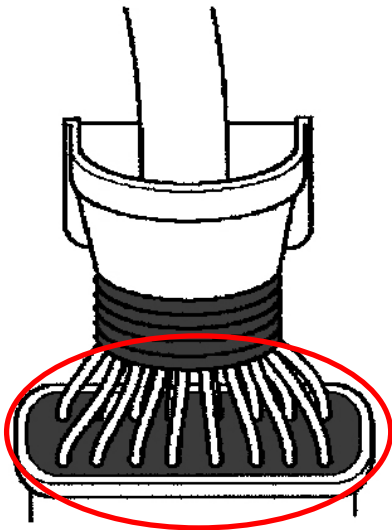


Fig. 1

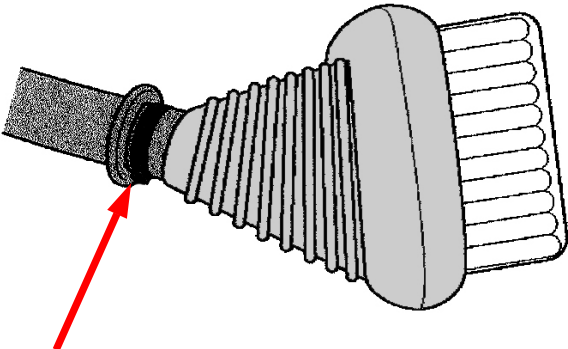


Fig. 2

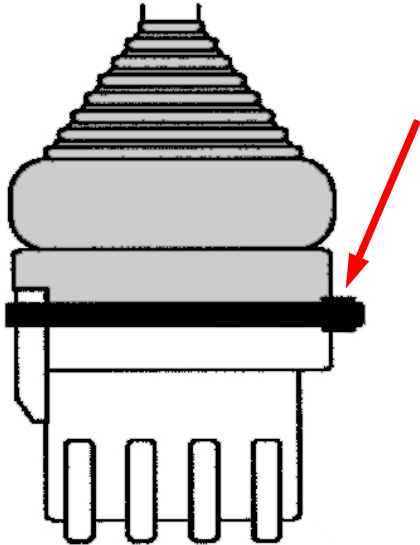


Fig. 3