




## ***Fiat Stilo med benzinmotor***

### **Støj fra ventil i boks til aktivt kul**

I ovennævnte biler kan man opleve, at der opstår støjgener fra området bagest til højre i bilen, når man kører på ujævn vej. Støjen forårsages for det meste af en metalkugle indvendigt i multifunktionsventilen i boksen til aktivt kul. Problemet kan kun afhjælpes ved at udskifte hele boksen til aktivt kul inklusiv den indbyggede multifunktionsventil. En allerede foretaget udskiftning vil være markeret med en hvid plet på hovedet af den nederste fastgørelsesskrue på tankklappen.

Boksen til aktivt kul (fig., punkt c) befinder sig bagest til højre i hjulkassen. Inden afmontering skal slangerne (fig., punkt a) og fastgørelsesmøtrikkerne (fig., punkt b) tages ud.

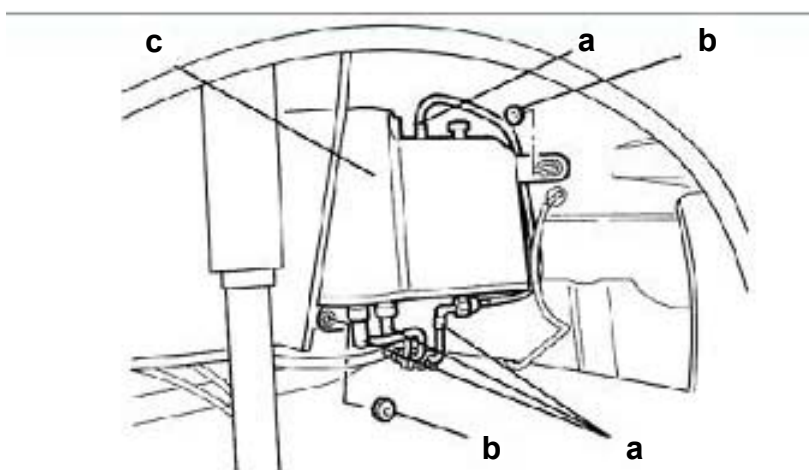

**Bulletin**