



Ford Escort fra 01/95 til 06/98 (kode SC til WU). Vinduesvarme i bagrude, bagrudevisker og bagagerumslys fungerer ikke.

Ovennævnte dele midlertidig eller konstant ude af funktion.

Hvis kunden klager over disse fejlsymptomer, kan årsagen være kontaktpanelet og kontaktskifteren. Det er den indbyrdes skæve placering, der giver dette fejlmønster. I givet fald skal befæstelsesboring til panel og omskifter forskydes.

1. Batteriet kobles af
2. Tag kontaktskifteren af bagsmækken
3. Skru kontaktpanelet af bagvægspladen

Vigtigt:

Boringerne må ikke forskydes mere end 2 mm, da udsparingerne ellers ikke vil blive overdækket, når kontaktskifteren og kontaktpanelet positioneres.

4. Forskyd boring til kontaktpanel med 2 mm hen mod køretøjets midte.
5. Forskyd boring til kontaktskifter med 2 mm i modsat retning.
6. Fastgør kontaktpanel og -omskifter i den rigtige position med karosseri-tætningsmiddel.
7. Kontaktflader på kontaktpanel og -omskifter rengøres og fedtes ind.
8. Batteriet kobles på igen. Kontroller, om komponenterne virker, som de skal.

Bulletin