




Ford Explorer - Årgang 1993-1994

Ujævn motorgang

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et løst stik på tændingsstyreenheden. På grund af dette stik kan der trænge fugt ind i det indvendige af stikket. I så fald findes der et reparationssæt, som indeholder en ny stikclips samt en speciel tætning af silikone. Den nye stikclips forhindrer, at stikket løsner sig, og tætningen beskytter bedre mod indtrængende fugt.

Gør følgende i tilfælde af reparation:

- Slå tændingen fra.
- Træk stikket (1) af tændingsstyreenheden.
- Træk den gamle skumplasttætning (2, lys-orange) af stikket.
- Sæt den nye tætning (3) ind i stikket. Sørg for, at tætningen ligger korrekt an.
- Monter den nye stikclips (4) på holderfremspringet på tændingsstyreenheden (5).
- Sæt stikket på tændingsstyreenheden.

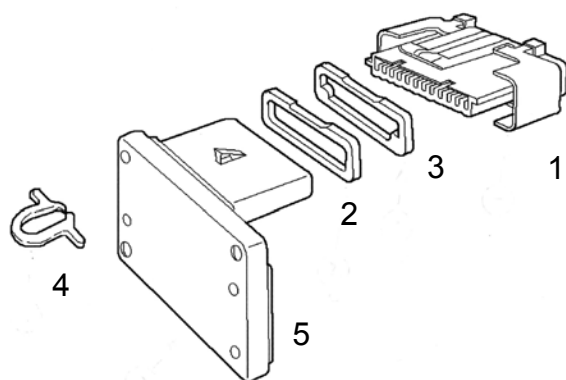

Bulletin