



Ford Fiesta og Focus med 1.8 l dieselmotor årgang 10/2001 - 01/2002 Ford Focus med TDCI-motor årgang 10/2001 - 01/2002 Alle med klimaanlæg

Støj fra drivrem til hjælpeaggregaterne

Hvis der klages over, at drivremmen til hjælpeaggregaterne laver støj - især ved koldstart - kan problemet skyldes, at holderen i klimakompressoren ikke er i den rigtige position. Tolerancerne for fastgøringshullerne i holderen og kompressoren gør, at holderen får en forkert position og drivremmen ikke løber helt lige. For at afhjælpe fejlen skal holderen rettes ind. Det gøres på følgende måde:

- Tag den nederste motorbeklædning af.
- Tag overdækningen til drivremmen af.
- Aflast drivremmen og tag den af.
- Tag kompressoren til klimaanlægget af (4 skruer, vigtigt: Kølemiddelledningerne behøver ikke at løsnes)
- Bind kompressoren op i siden.
- Løsn de 4 skruer i holderen og skub holderen i retning mod remskiven, indtil den går i indgreb.
- Spænd skruerne til igen (tilspændingsværdi: 23 Nm)
- Sæt komponenterne i igen i omvendt rækkefølge.
- Kontroller for funktionsevne og støj.

Bemærk:

Drivremmen bør fornys.

Bulletin