



Ford Ka, Fiesta modelår '96 Ford Puma op til 09.99 - konstruktionskode XJ

Blæsermotor ude af funktion i kontaktstilling 1, 2 eller 3. Lugt og røgudvikling kan spores.

Problemet kan skyldes modstanden fra blæsermotoren. Modstanden optager så meget strøm, at stikket fra blæserkontakten smelter. I givet fald skal der indbygges et nyt stik og en anden modstand.


Det gøres på følgende måde:

- Sæt en ny modstand for blæsermotor i

Udskift stik på modstand for blæsermotor:

- Afkort ledningsbundtet (defekt stik) med ca. 40 mm og afisolér ledningsenderne ca. 5 mm
- Tilpas ledningen fra reparationssættet (se fig. 1) i længden, og afisolér enderne ca. 5 mm. Sæt kneb-/loddesamlere (Hella nr.: 8 KW 744 890-003) på
- Før reparations-ledningsbundtet sammen med ledningsbundtet, og bid knebsamlerne af med tangen
- Varm loddesamlerne op med en varmlufttørrer, indtil der trænger tætningsmiddel ud ved enderne
- Sæt reparationsstikket på modstanden og udlæg ledningsbundtet
- Resten af komponenterne genmonteres i modsat rækkefølge

Fig. 1

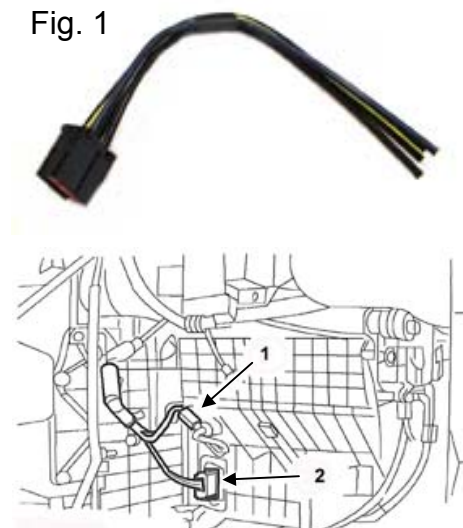

1. Stik blæsermotor
2. Stik på modstand – blæsermotor