



## ***Ford Galaxy 1,9 TDI og 2,8i-CD-V6 produceret indtil 14.10.96 (produktionskode TY). Forreste viskermotor svigter***

### **Forreste viskermotor svigter, når klimakompressoren tilsluttes.**

Hvis kunden klager over, at motoren til vinduesviskerne ikke fungerer, kan dette skyldes spændingsspidser, som opstår, når klimakompressoren tilsluttes. Til udbedring skal viskermodul (ikke hele vinduesviskermotoren) udskiftes, og et ekstra kabel med diode monteres. Kablet monteres mellem ledningsnettet og kompressorens magnetkobling.

#### **Udskiftning af modulet motor til vinduesviskere**

1. Tag overdækningen til kølemiddel-ekspansionsbeholderen af.
2. Tag beklædningen til luftledningen af.
3. Afmonter vinduesviskermodul.
  - ⇒ Træk stikket ud af modulet.
  - ⇒ Skru skrue(r)ne (tre) ud.
4. Komponenterne genmonteres i omvendt rækkefølge.

#### **Indbygning af ekstra kabel med diode**

5. Hæv køretøjet.
6. Tag motorbeklædningen af.
7. Træk stikket ud af magnetkoblingen.
8. Tilslut det ekstra kabel til ledningsnettet og magnetkoblingen.
9. Fastgør det ekstra kabel til kabelholderen (kølemiddelslange) med kabelbinder.
10. Fastgør motorbeklædningen igen.
11. Afprøv motor til vinduesviskere.

Bulletin