



Ford Mondeo 2001 med 2.0 TDDi- og TDCi-motor

Effekttab i motoren

Hvis der ved disse biler klages over, at motoren har effekttab, er en mulig årsag en løs slange eller en slange, der er gledet af turboladerens udgang eller af ladeluftkølerens luftindsugnings- eller udgangsrør.

Kontroller for at afhjælpe fejlen, om slangerne på turboladeren og ladeluftkøleren sidder korrekt. Hvis du konstaterer en slange, der er løsnet eller gledet af, skal slangen og tilslutningen på turboladeren eller ladeluftkøleren rengøres for olierester, før den/de fastgøres.

For en sikkerheds skyld skal det kontrolleres, at alle andre spændebånd og slanger sidder korrekt og er fastspændt med det korrekte tilspændingsmoment (4 Nm).

Bulletin