



Ford

Transit

Fabrikationsår: 2000

Motor: 2,4 ltr. di

Fejlfunktion ved blinklys

Ved ovennævnte køretøjer kan der forekomme en fejlfunktion ved blinklyset. Skulle blinkfrekvensen ligge uden for de foreskrevne (60-120 gange i minuttet), kan årsagen være et defekt hhv. forkert programmeret blinkrelæ.

Inden en omprogrammering hhv. udskiftning af blinkrelæet bør man kontrollere alle pærer for defekter, løse forbindelser og rigtige watt tal.

Relæet kan omprogrammeres på følgende måde:

- Slå tændingen fra.
- Fjern sikring nr. 27 (50A) fra sikringsboksen i motorrummet
- Vent 40 sekunder
- Sæt sikringen i igen
- Slå tændingen til
- Blink mindst 3x til venstre
- Blink mindst 3x til højre
- Gennemfør funktionskontrol
- Udskift om nødvendigt relæet