




Ford Windstar Model 1995 - 1998

Centrallåsesystem svigter, fugt i bagagerum

Hvis centrallåsesystemet svigter, eller der er fugt i bagagerummet, kan problemet skyldes en utæthed i området omkring kabelgennemføringen til bagklappen og tagrælingen. Indtrængende vand samler sig i bagklappens kontakt til centrallåsesystemet og fører til fejlfunktion/svigt i centrallåsesystemet. Lokalisering af utætheden kræver, at sidebeklædningen bagest til venstre afmonteres, hvorefter køretøjet sprøjtes med vand i tagområdet bagved til venstre. Vandet kan trænge ind følgende steder (fig.):

1. Gummimuffe på ledningsgruppe til bagklap
2. Venstre hængsel – bagklap
3. Bageste skrue på venstre tagræling
4. Tætning mellem tagramme og D-ramme

Når utætheden er lokaliseret, skal den tætnes med et egnet tætningsmiddel. Stikket og kontakten til centrallåsesystemet i bagklappen skal tørres og efterses for rust, renses eller udskiftes om nødvendigt.

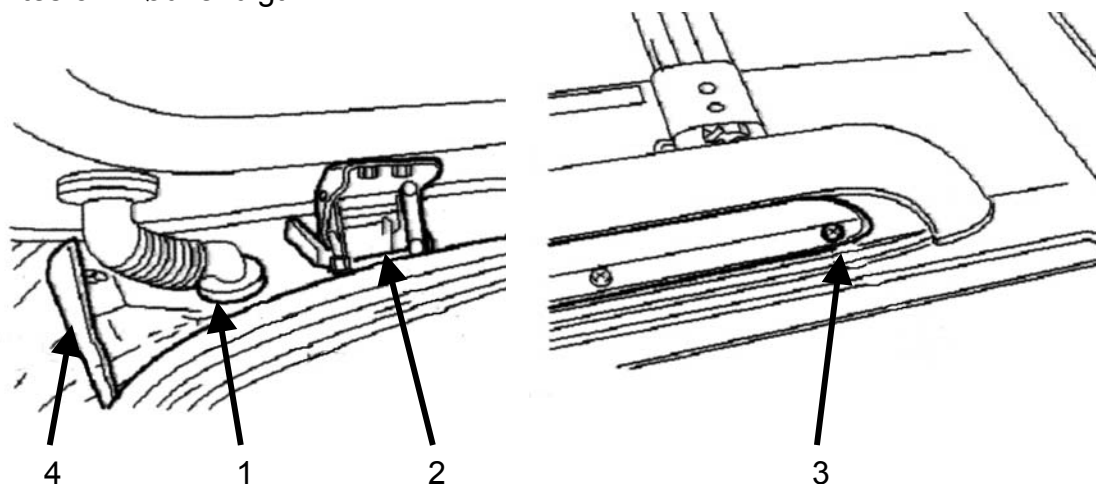

Bulletin