



BULLETIN

Audi A6 / A8 Årgang: fra 2000 Advarsel i instrumentgruppe (Defekt ved elektronisk affjedring).

Efter er værkstedsbesøg kan advarselslampen for den elektroniske affjedring (adaptive air suspension) tænde. Fejlmeddelelsen kan forekomme, hvis bilen i længere tid har været hævet på en lift.

Ved udlæsning af styreenheden fandtes følgende fejlkoder: 00805, 00806, 00807, 00808
betydning: Ventil for fjederben, kortslutning til plus; ventil for fjederben, brud; kortslutning til stel; for fv / fh / bv / bh.

En kontrol viste, at der var en defekt ved styreventilerne. Her kan det sluttes, at der foreligger en sammenhæng mellem defekten (overbelastning) og hævingen af bilen. Inden man hæver en bil, der er udstyret med adaptiv luftaffjedring, skal man altid aktivere donkraft-funktionen (Service-modus) i centralmenuen. Ellers vil luftaffjedringen udføre automatiske reguleringsprocedurer for at forsøge at modvirke de kræfter, der forekommer ved løft af bilen. Det kan medføre overbelastning af styreventilerne.

Donkraft-funktionen (Service-modus) aktiveres på følgende måde:

Slå tændingen til, tryk på funktionsknappen 'CAR' i MMI (Multi Media Interface). I menupunktet vises 'adaptive air suspension', derpå aktiveres dokraft-funktionen med funktionsknappen 'SETUP', (i instrumentgruppen lyser en gul kontrollampe).

Donkraft-funktionen kan deaktiveres enten ved indstilling i MMI (Multi Media Interface) eller ved at køre med en hastighed på over 15 km/h.



Adaptiv luftaffjedring