



BULLETIN

Ford Transit 2,0 Årgang: 2001 – 2005 Motorkode: D2FA med VP30 indsprøjtningsspumpe

Motoren går i stå

I ovennævnte køretøjer kan det forekomme, at motoren går i stå efter kortvarig gasgivning, eller når bilen kører over et hul i vejen.

Her er det påfaldende, at når fejlen optræder, mens parametrene udlæses, falder indsprøjtningmængden til 0 mg/slag.

Årsagen til ovennævnte fejl er en utilstrækkelig spændingstilførsel til motorstyreenheden, der skyldes en defekt sikring.

Sikringerne kan blive beskadiget som følge af mekaniske spændinger i sikringskassen.

I dette tilfælde kan fejlen være forårsaget af en meget fin revne i sikringen (15 A) på plads 2,05.

Fejlen kan afhjælpes ved at udskifte den defekte sikring.