



Bulletin

Mercedes Vaneo Årgang: 2002 til 2005

Centrallås med fjernbetjening oplåses af sig selv.

Hvis ovenfor nævnte fejl reklameres ved disse køretøjer, og hvis kabinebelysningen derudover ikke slukkes automatisk under kørslen som vanligt, kan årsagen til dette være en kontaktproblematik i skydedørernes område. I fejlhukommelsen til systemet `Komfort, centrallås` kan fejlkode B1101 være lagret.

- B1101 ensbetydende med:
Sikring af medbringer 2.

Denne fejlindførelse kan være vildledende, da denne styreledning ikke er monteret i køretøjer med radiofjernbetjening.

I dette tilfælde kan der være tale om et elektrisk problem, der forårsages af en for stram, lægning af kabelsættet i skydedørene, således at der opstår en afbrydelse af stikforbindelsen ved den nederste dørsensor. Styreenheden modtager ingen informationer om `funktionstilstand, åbnet` på baggrund af denne afbrydelse og aktiverer den dermed forbundne kabinebelysning. Hvis dørsensorens tilslutningsledning er knækket, skal sensoren udskiftes og ledningssættet lægges mekanisk uden spænding. Desuden skal det sikres, at kontakterne kan bevæge sig frit.