



BULLETIN

Peugeot 407 Dieselmotor med partikelfilter FAP. Med anhængertræk.

Oliefortynding. Fejlagtig regenerering af partikelfiltret.

For ovennævnte modeller kan fejl ved tilslutningen af ledningsnettet til anhængertrækket medføre funktionsfejl ved regenerering af partikelfiltret.

Desuden kan det forårsage oliefortynding som følge af en forkert regenerering (efterindsprøjtning).

I de nævnte tilfælde er en kontrol af regenereringsforløbet tvingende nødvendig for at undgå voldsom oliefortynding, der kan medføre skader på motoren.

Bemærk:

Anhængerstikdåsen kommunikerer med baglygternes styreenhed via CAN-bussen, og baglygterne er igen forbundet med bilens elektroniske systemer via CAN-bussen.

I originale Peugeot-anhænger-ledningsnet skal et gult mærket stik tilsluttes til BSR-styreenheden (påhængskoblingsenhed). Stikket med dobbelt ledningstilslutning skal forbindes med styre-/ bagendekoblingsenheden (PSF2).