



Honda Accord Coupe Modelår fra 1999 til 2000 Alle modeller

Kontrollampen til startspærren blinker.

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt modtagespole i tændingslåsen . Derudover kan der blive reklameret over, at starteren godt nok drejer under startforsøget, men at motoren ikke starter. I dette tilfælde skal kabelforbindelsen mellem:

- WFS styreenhed, klemme 3 og
motorstyreenheden, klemme A13
- og
- WFS styreenhed, klemme 2 og
motorstyreenheden, klemme A 25

kontrolleres for kortslutning og stelforbindelse samt for afbrydelse. Hvis der ikke kan findes nogen fejl der, skal modtagespolen kontrolleres og i givet fald udskiftes.

Bulletin